


ご使用前に必ずお読みください

1. ムラや白化を防止するため、**6**～**9**の工程について次の点にご注意ください。
 - (1)混合液は過剰に塗布せず、規定量を均一に塗布してください。
 - (2)気温5℃以下では施工しないでください。
 - (3)風に当たらない場所(屋内等)で施工してください。
 - (4)乾燥注意報が出るような湿度が低い時や、気温が5～10℃の場合は、あらかじめヘッドライト表面及び液剤を15～30℃に温めてから施工してください。
 - (5)熱風や冷風を当てて乾燥させないでください。
2. ほこりが多い場所、炎天下、雨がかかる場所及びヘッドライトが熱い状態では使用しないでください。
3. ヘッドライトウォッシャー、ヘッドライトワイパーがある車両には使用しないでください。
4. ご使用前にパッケージの使用上の注意を必ずお読みください。

セット内容

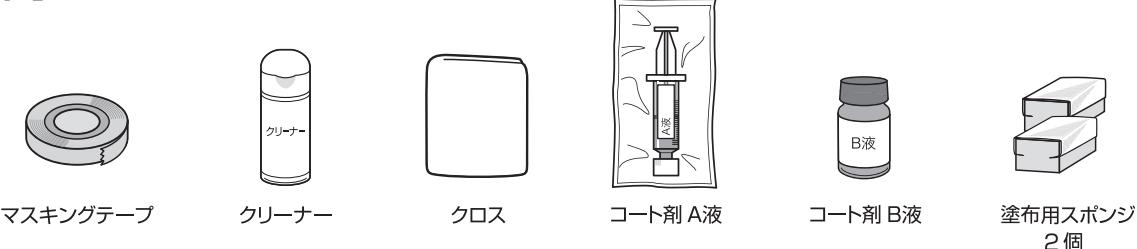


1 洗浄

ヘッドライトの汚れ・ほこりをきれいに洗い流し、タオル等で拭き取ってください。



2 マスキング

研磨時ボディへの傷つき防止のためマスキングテープをヘッドライトの外周に貼ってください。

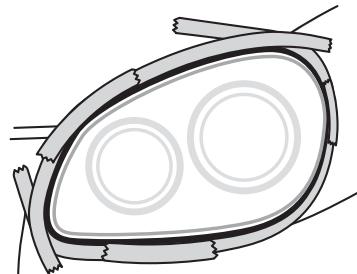

3 研磨

- (1)キャップを閉めた状態で液の音がするようになるまでクリーナーのボトルをよく振ってください。
- (2)付属のクロスに液をとり、やや力を入れながら磨いてください。

※黄ばんだカスが出なくなり、全体が白くなるまで磨いてください。


※ヘッドライトは白く曇った状態になりますが、

コート剤の塗布(**7**～**8**)の作業によりきれいで透明な状態になります。

※黄ばみ除去具合を確認するために、クロスで拭き上げながら作業を行ってください。


※研磨はポリッシャーを使用しても問題ありません。

ポリッシャーを使用する場合はバフにクリーナーを適量とり、磨いてください。

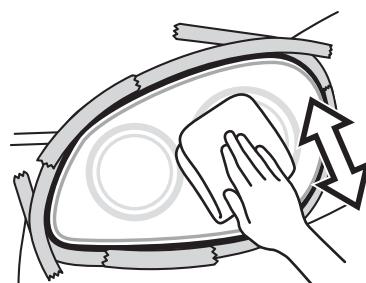


4 洗浄

ヘッドライトをきれいに水洗いし、研磨剤がついていないきれいなタオル等で水分を拭き取り、乾燥させてください。
※黄ばみや磨きムラがある場合は再度③の工程を行ってください。
※ボディに飛散した液は拭き取ってください。

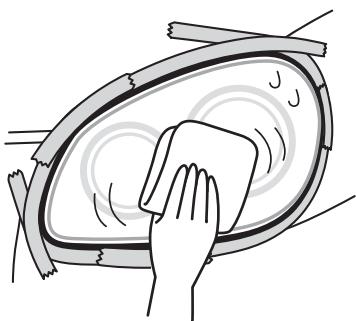


5 混合液の準備

- (1) A液を袋から取り出します。
- (2) A液の注入器先端のキャップを回して外します。
※内部の液が飛び出さないよう注意してください。
- (3) B液の容器にA液を注入します。
※液がこぼれないようにゆっくりと入れてください。
※空になったA液の注入器は次の工程で使用します。
- (4) B液の容器に蓋をして5回以上振り混合液をつくります。
※混合液は6時間以内に使ってください。

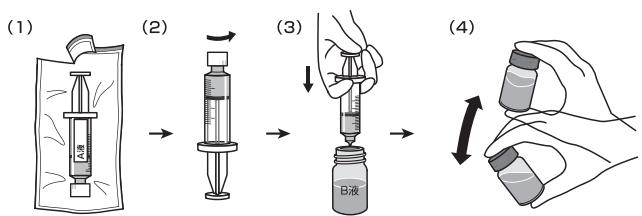


6 塗布の準備

混合液を空になった注入器に2mLとり、塗布用スponジのガーゼ面に液を浸み込ませてください。
※左右のヘッドライトにそれぞれ1個の塗布用スponジを使用します。

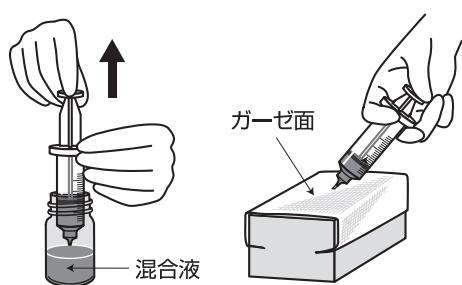

7 塗布

塗布用スponジを軽く持ち、液が垂れないようにヘッドライト上部から全体にムラなく均一に塗ります。
(目安時間 40~60秒)

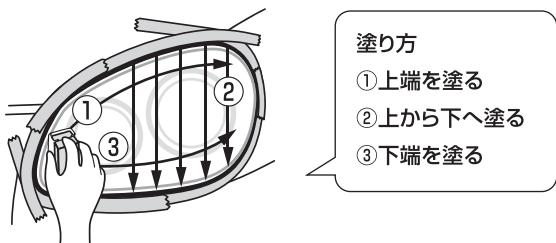


※塗りスジの修正は目安時間内に行ってください。
※泡が発生した場合は塗布用スponジでヘッドライトの外に押し出してください。
※気温が高い場合は乾燥が早くなるためすばやく作業をしてください。
※ヘッドライト以外に液が付着した場合には、
直ちに硬くしぶったぬれタオルで拭き取ってください。

8 重ね塗り

約3分間乾燥させた後、⑥～⑦をもう一度繰り返します。
(気温10℃以下では約10分間乾燥させてください。)

※小さなヘッドライト(約20×20cm以下)の重ね塗りは混合液を1.5mLに減らしてください。

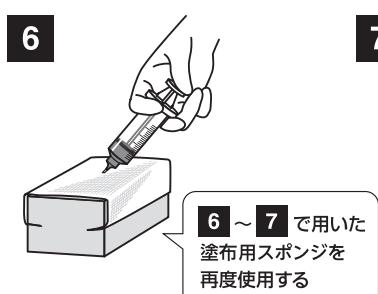

9 乾燥

- (1) 塗布後30分以上、自然乾燥させてください。
- (2) マスキングテープを剥がして完成です。

※施工後1週間は洗車を控えてください。

